

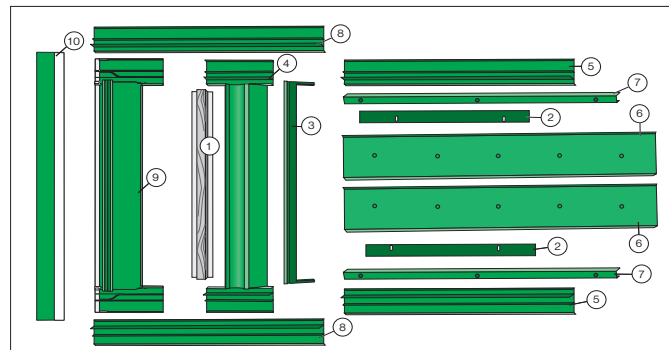
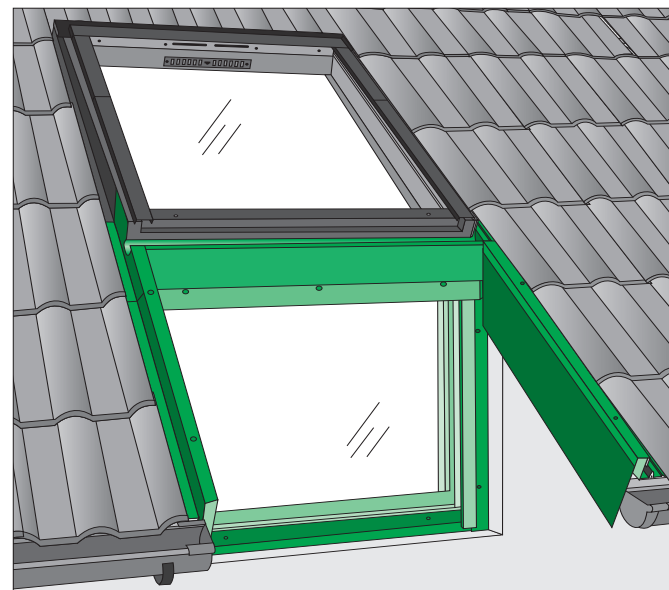
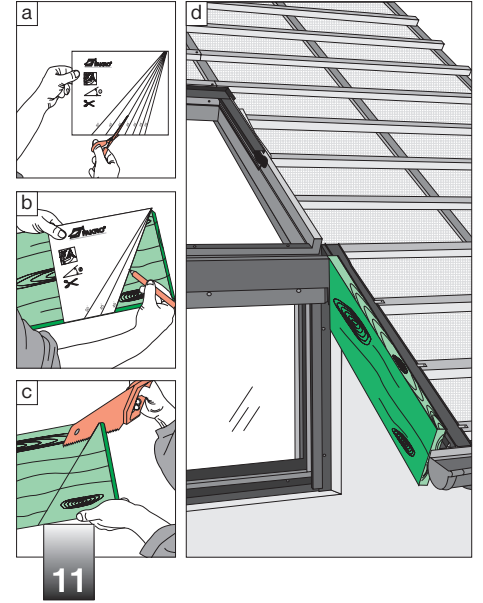
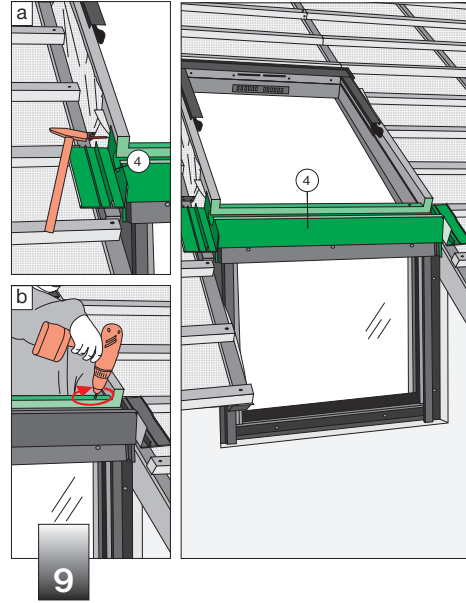
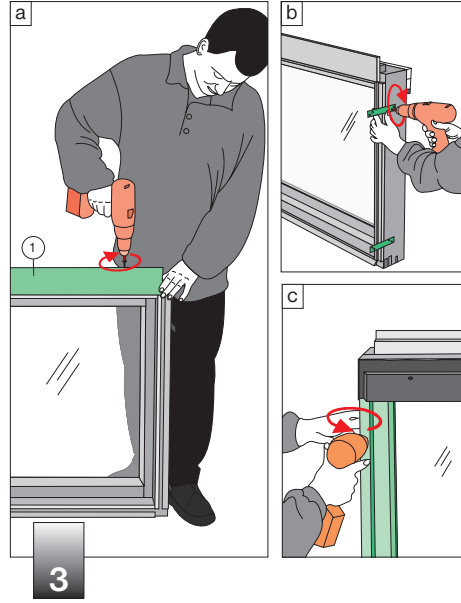
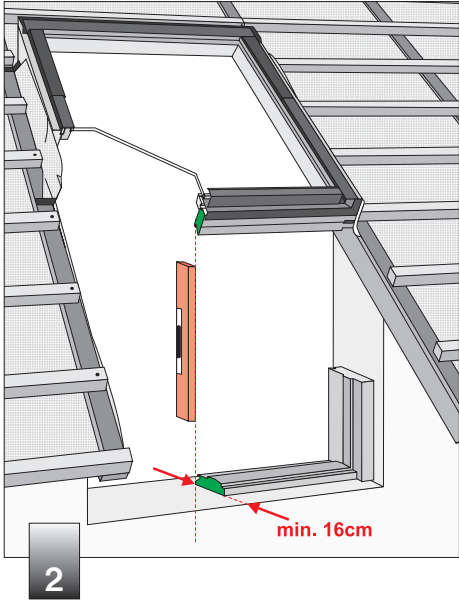






FAKRO SERVICE:

A	+ 495118793775	IRL	014518688
B	014585101	L	+49 5118793775
BG	029624426	LT	09846060
BY	0172361232	LV	7550000
CDN	05193591049	N	032251600
CZ	606412969	NL	0243978095
CH	0417295584	P	0236207070
D	05118793775	PL	0184440444
DK	070103999	RUS	0951651236
E	0913030606	RO	0268424080
EST	06107900	S	0383763400
F	0607601692	SK	0544748896
FIN	0105320153	SLO	035861411
GB	01283533666	UA	0322620076
GR	0351020650		
H	(1)3651432		
HR	013778876		
I	0456269016		

- (CZ) LOMENÉ OKNO (FASÁDNÍ) FL
- (F) INSTRUCTION DE MONTAGE DE LA FENETRE VERRIER D'ANGLE FL
- (GB) FITTING INSTRUCTION OF L-SMAPED WINDOW FL
- (H) A TÉRDFAL-ABLAK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA FL
- (I) FINESTRA D'ANGOLO FL
- (N) MONTERINGSANVISNING FOR FAKRO FASADEVINDU FL
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU OKNA KOLANKOWEGO FL
- (RO) INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A FERESTRELOR ATIC FL
- (SK) NÁVOD K MONTÁŽI LOMENÉHO (KOLENOVÉHO) OKNA FAKRO FL
- (UA) ІНСТРУКЦІЯ ДО МОНТАЖУ КАРНІЗНОГО ВІКНА FL

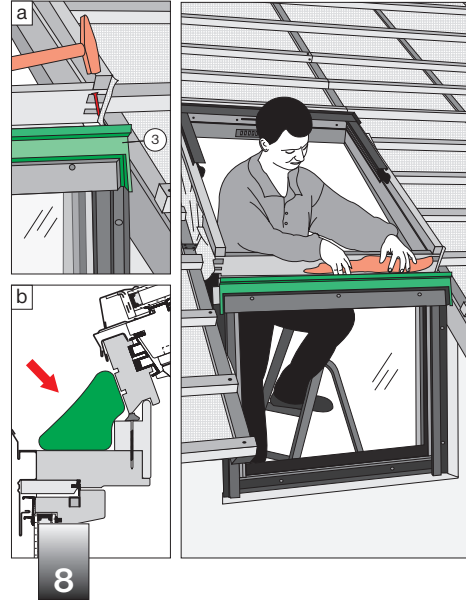

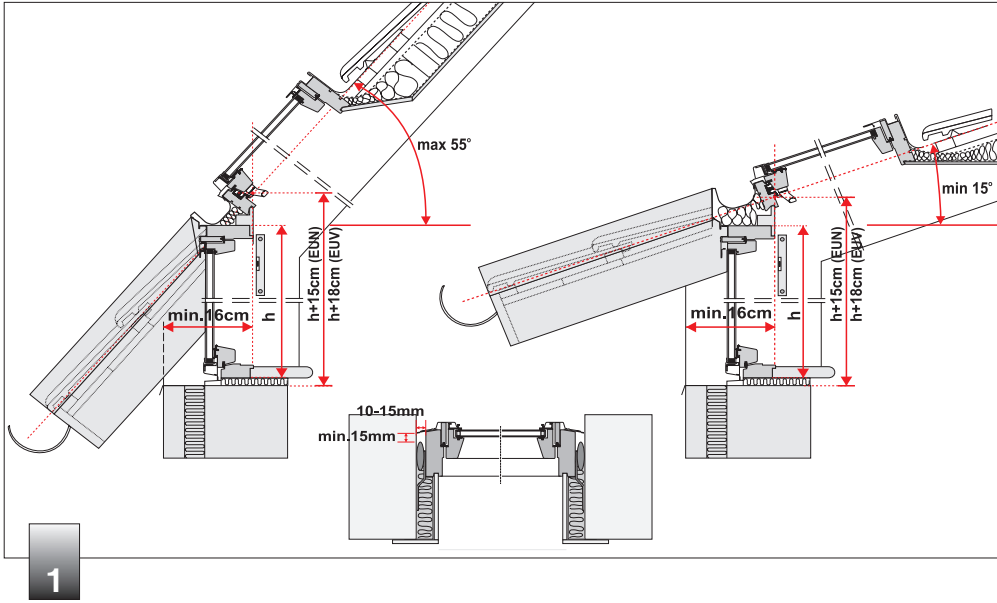

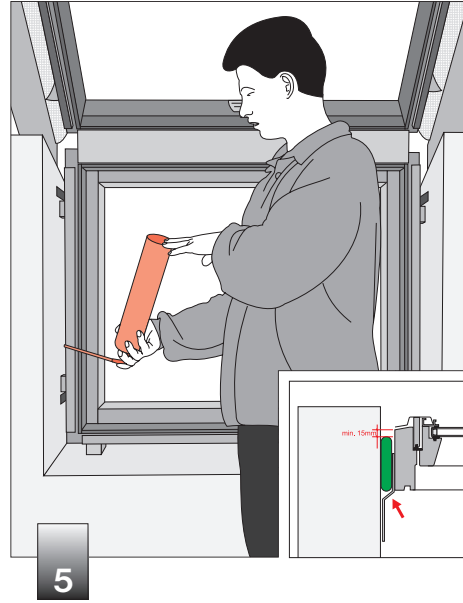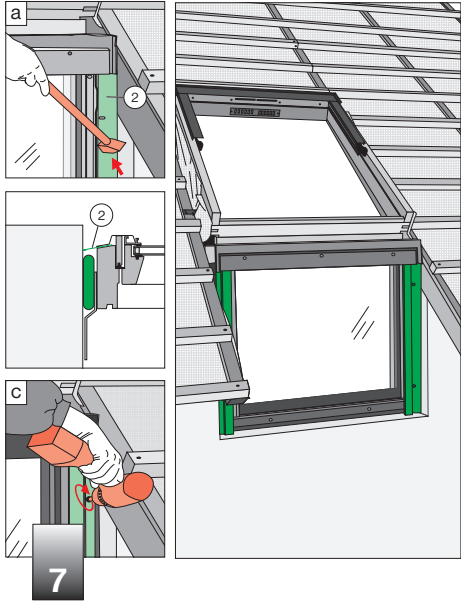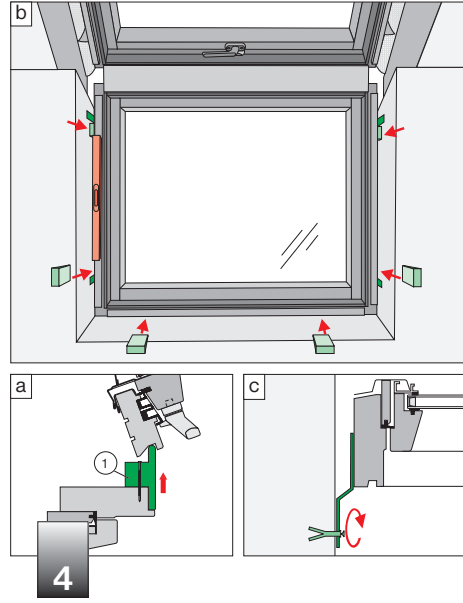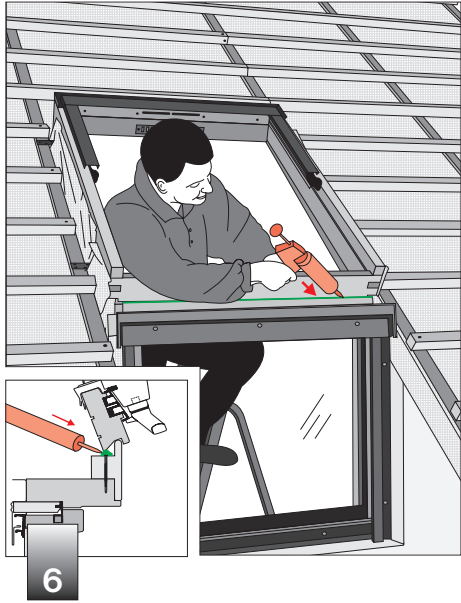

- Készítsük el a falnyílást a térfalban h+15 cm mérettel a tetőlécek felső lapjának és a térfali ablakok belső élét kijelölő függőleges vonal találkozásától számítva. A függőleges vonalnak minimum 16 cm távolságban kell lennie a térfal külső élétől.
- Szereljük be a tetőablakot úgy, hogy az ablakdeszka nútja a tetőablakot alsó részén találkozzon a térfal-ablak mélységben illesztett függőleges vonalával.
- Csavarozzuk az (1) fá lécezt a függőleges ablak tokjának felső részéhez, ügyelve annak szimmetrikus elhelyezkedésére a tokon.
 - Csavarozzuk a 4 szerelővasat a tok oldalához.
 - Szereljük le a tok alumínium takaróprofiljait.
- Helyezzük be a térfal-ablakot a falnyílásba és fá ékek segítségével emeljük fel az ablakot az (1) léccel a tetőablakot alsó részén található horonyig (nútig).
 - Állítsuk függőbe az ablakot, majd ékekkel illesszük a tetőablakhoz.
 - Rögzítsük az ablakot a szerelővasak segítségével.
- Tömítsük az ablakot és a fal közötti rést szerelőhab segítségével. Tartsuk be a min. 15 mm távolságot a tömítőanyag és a tok külső éle között.
- Tömítsük az ablak közötti illesztést szilikonnal.
- Szegezzük fel a takarólemezeket (2) a falnyílás spalettájáig tolvá azokat.
 - Rakjuk a helyére és csavarozzuk fel a tokról előzőekben leszedett takaróprofilokat.
- Rakjuk fel és szegezzük fel a tokra az alumínium lemezrétét (3).
 - Az ablakok közötti térközöt ásványgyapot segítségével hőszigeteljük.
- Tegyük a helyére a sorológallért (4) és szegezzük a tok oldalaihoz.
 - Tegyük a helyére és csavarozzuk a tetőablak tokjához a tok alsó részét takaró profilt.
- Tegyük a helyére a gallér oldalsó elemeit (5) és az ereszt hosszához vágjuk le őket.
 - Rögzítsük a gallér oldalsó elemeit a tetőlécekhez lemezcsikok segítségével.
- Készítsünk sablont a deszka kivágásához a tető hajlásszögének megfelelően.
 - Rajzoljuk rá a sablont a szerelődeszkákra.
 - Vágjuk ki a félrajzolt formát.
 - Szegezzük a deszkát a tetőszerkezethez, a térfal-ablakig tolvá azokat.
- Készítsünk sablont a deszkák takaró lemez kivágásához és rajzoljuk a lemezekre a formát (6).
 - Vágjuk ki a lemezeket a rajz szerint.
 - Szegezzük a lemezeket a deszkákra.
- Vágjuk le a profilokat (7) az ereszt hosszának megfelelően, tegyük a helyükre és csavarozzuk a deszkákhoz.
- Tegyük a helyére a gallér két oldalsó és egy felső elemét valamint a tok takaróprofiljait a gallér szerelési utasításának megfelelően. Rakjuk fel a tetőfedőanyagot, majd tegyük be az ablakzárnyat az ablak szerelési útmutatója szerint.

A garancia érvényességének feltétele az ablak szerelése az útmutató szerint!

- Pregătiți golul din peretele atic astfel încât punctul de intersecție al planului format de suprafața superioară a șipcilor și planul vertical ce marchează suprafața interioară a cercevelei ferestrei ATIC să fie la o distanță de h +15 cm, conform desenului din figura 1. Planul vertical trebuie să fie la 16 cm distanță de cantul exterior al peretelui.
- Montați fereastra de mansardă astfel încât canelura acesteia din partea inferioară a tocului să fie la nivelul liniei formate de intersecția planurilor descrise mai sus.
- Prindeți în hol-șuruburi șipca profilată "T", de suprafața superioară a cercevelei ferestrei ATIC ținând cont că poziționarea acesteia să fie simetrică coform fig. 3a).
 - prindeți cele patru elemente metalice de părțile laterale ale ferestrei ATIC fig.3b).
 - Desfaceți profilele din aluminiu de pe rama ferestrei fig.3c).
- Poziționați fereastra ATIC în golul din perete și prin intermediul penelor ridicăți fereastra astfel încât șipca (1) profilată "T" să se poziționeze în canelura ferestrei de mansardă fig. 4a).
 - verificați verticalitatea ferestrei apoi fixați-o prin intermediul penelor fig. 4b).
 - Fixați fereastra cu ajutorul elementelor de prindere metalice fig. 4c).
- Umpleți golul dintre fereastră și perete cu spumă poliuretanică. Lăsați un spațiu liber de min.15mm între cantul exterior al ferestrei și spuma poliuretanică.
- Etanșați linia de contact dintre ferestre cu silicon.
- a),b), Fixați în cuie profilele acoperitoare (2) astfel încât acestea să atingă peretele.
 - montați profilele metalice demontate în prealabil.
- Aplicati piesele din aluminiu (3) ale ramei de etanșare fig.8 a). Izolați golul dintre ferestre cu vată minerală fig 8 b).
- Poziționați elementul (4) al ramei de etanșare și fixați-l în cuie de părțile laterale ale cercevelei Acoperiți partea inferioară a tocului ferestrei de mansardă cu profilul metalic inferior fig. 9b).
- Poziționați elementele inferioare (5) ale ramei de etanșare și decupați-le la dimensiune fig.10a) Fixați aceste profile pe șipci prin intermediul plăcuțelor de fixare fig. 10b)
- Pregătiți șablonul potrivit unghiului de inclinare al acoperișului fig.11.
 - trasați cu șablonul linia care marchează unghiul pentru a decupa apoi scândura fig. 11b)
 - decupați conform marcajului fig 11c).
 - poziționați scândura pe șarpanta acoperișului și bateți-o în cuie fig 11d).
- Pregătiți șablonul pentru decuparea profilului de acoperire din tablă și trasați unghiul necesar
 - decupați profilul metalic conform liniei trasate fig. 12b)
 - fixați în cuie elementele metalice decupate fig. 12c).
- Tăiați la lungimea potrivită profilele (7), poziționați-le și fixați-le cu hol-șuruburi fig.13.
- Fixați elementele laterale și elementul superior al ramei de etanșare conform instrucțiunilor de montare ale acestora. Acoperiți cu materialul învelitor acoperișul apoi montați cerceveaua conform instrucțiunilor de montaj ale ferestrei.

Respectarea instrucțiunilor de montaj este o condiție de bază pentru valabilitatea garanției.

- Připravte otvor ve fasádní stěně o rozměru H+15cm od místa středu horní roviny latí se svislou čarou vyznačující okraj rámu lomeného okna. Svislá rovina musí probíhat ve vzdálenosti minimálně 16cm od venkovního okraje fasádní stěny.
- Zamontujte střešní okno ta, aby drážka po špaletou v dolní části okenního rámu střešního okna byla svisle s přijatou hloubkou osazení lomeného okna.
- a) přišroubujte dřevěnou lištu (1) horní částí rámu střešního okna, přitom dávame pozor na symetrickou polohu dolní lišty na rámu
 - b) přišroubujte k bokům rámu 4 montážní spojovací příchytky
 - c) proveďte demontáž hliníkových profilů krycí rám
- a) nasad'te lomené okno do otvoru a pomocí dřevěných klínů přisuňte okno s lištou (1) k drážce v dolní části rámu střešního okna
 - b) postavte okno svisle a následně ho vyrovnejte dřevěnými líný k střešnímu oknu
 - c) namontujte okno pomocí spojovacích montážních příchytek
- Utěsněte okno mezi zdi a rámem použitím montážní pěny. Zanechte vzdálenost minimálně 15mm mezi těsnícím materiálem a venkovní hranou rámu
- Umístěte spojení mezi okna použitím silikonu
- a, b) přibijte maskující plíšky (2), dosuňte je ke špaletě zdi
 - c) nasuňte a přišroubujte dřive demontované profily kryjící rám
- a) přiložte a přibijte element z hliníkového plechu k rámu
 - b) zateplete minerální vlnou prostor mezi okny
- a) založte spojovací límeč (4) a přibijte ho šrouby do boku rámu
 - b) založte a přišroubujte profil k rámu k střešního okna kryjící spodní část rámu
- a) založte boční elementy lemování (5) a dostříhňte je na délku okapu
 - b) připevňte boční elementy lemování k latím použitím plechové masky
- a) vystříhňte šablonu k vyřezání desky shodně s úhlem sklonu střechy
 - b) okresele šablonu na montážní desky
 - c) vyřizněte obkreslený tvar
- a,b) vyřizněte šablonu k přistřížení krycího plechu desky a dokreslete tvar na plechy (6)
 - c) přibijte plechy ke deskám
- Zkraťte profily (7) na délku okapu, následně je založte a přišroubujte do desek
- Založte dva boční a jeden horní díl lemování spolu s profily krycí rám v souladu s návodem montáže lemování

Podmínkou záruky je dodržení montážního návodu.

- Exécuter dans l'allege une ouverture d'une hauteur égale à h + 15 cm, en partant de la ligne d'intersection du plan du haut des lattes avec le plan vertical intérieur du châssis dormant de la fenêtre verrier d'angle. Ce plan vertical doit être éloigné d'au moins 16 cm du plan extérieur de l'allege.
- Monter la fenêtre de toit de façon à ce que la rainure intérieure de la traverse basse de son dormant soit alignée avec le plan vertical intérieur du dormant de la fenêtre verrier d'angle à installer.
- a) Visser le liteau de bois (1) sur la traverse haute du dormant de la fenêtre verrier d'angle, tout en veillant à son positionnement bien symétrique sur le dormant;
b) Fixer aux montants du dormant les 4 pattes de montage;
c) Enlever les profilés d'alu protégeant le dormant.
- a) Mettre la fenêtre verrier d'angle avec son liteau (1) dans l'ouverture jusqu'à ce qu'elle touche la rainure inférieure de la fenêtre de toit, en se servant des cales de bois;
b) Veiller à la verticalité de la fenêtre verrier d'angle et à son bon positionnement par rapport à la fenêtre de toit - en se servant toujours des cales de bois;
c) Fixer la fenêtre verrier d'angle à l'aide des pattes de montage.
- Etancher l'écart entre le mur et le dormant avec de la mousse d'étanchéité. Garder un espace libre d'au moins 15 mm à l'arrêt extérieur du dormant.
- Etancher le joint entre les deux fenêtres avec de la silicone.
- a, b) Clouer les pièces de tôle (2) en les serrant contre le mur;
c) Appliquer et visser de nouveau les profilés d'alu précédemment démontés.
- a) Appliquer la pièce d'alu (3) et la clouer sur le dormant;
b) Mettre de la laine minérale entre les deux fenêtres.
- a) Appliquer le raccordement intermédiaire (4) et le clouer sur les côtés du dormant;
b) Appliquer et visser le profilé recouvrant le bas du dormant de la fenêtre de toit.
- a) Appliquer les éléments latéraux du raccordement (5) et les découper à la longueur de l'avant-toit;
b) Fixer les éléments latéraux du raccordement sur les lattes par l'intermédiaire des raccords en tôle.
- a) Préparer un patron pour découper les planches suivant l'angle d'inclinaison du toit;
b) Tracer les lignes de coupage sur les planches;
c) Découper les planches suivant les lignes tracées;
d) Clouer les planches sur la charpente du toit en les serrant contre la fenêtre verrier d'angle.
- a) Préparer un patron pour découper la tôle de recouvrement et tracer les lignes de coupage sur la tôle (6);
b) Découper la tôle suivant les lignes tracées;
c) Clouer les pièces de tôle sur les planches déjà fixées.
- Découper les profilés (7) à la longueur de l'avant-toit et ensuite les fixer sur les planches à l'aide des vis.
- Poser deux éléments latéraux et un supérieur du raccordement ainsi que les profilés de recouvrement du dormant, suivant l'instruction de montage du raccordement. Poser les pièces de couverture du toit et mettre en place le châssis ouvrant de la fenêtre, suivant l'instruction de montage de la fenêtre.

Notre garantie ne pourra être accordée qu'aux fenêtres montées suivant cette instruction de montage !

- Підготувати отвір у карнизній стіні розміром h + 15 см від точки перетину верхньої площини лат з вертикальною лінією, яка визначає внутрішній край коробки карнизного (вертикального) вікна. Вертикальна лінія повинна проходити на відстані щонайменше 16 см від зовнішньої поверхні карнизної стіни.
- Встановити дахове вікно так, щоб паз для влаштування проміжної обшивки в нижній частині віконної коробки був на вертикальній лінії прийнятої глибини встановлення карнизного вікна.
- a) Прикрутити дерев'яну планку (1) до верхньої частини коробки карнизного вікна, звертаючи увагу на її симетричне розміщення на коробці,
б) Прикрутити до боків коробки карнизного вікна 4 монтажні сполучники,
в) Демонтувати алюмінієві профілі обшивки коробки.
- a) Вставити карнизне вікно в отвір і, підбиваючи на дерев'яних клинах, досунути вікно з планкою (1) до паза у нижній частині коробки дахового вікна,
б) Встановити вікно по вертикалі, а потім вирівняти його дерев'яними клинами з даховим вікном,
в) Вмонтувати вікно за допомогою монтажних сполучників.
- Ущільнити простір вікна між стіною і коробкою за допомогою монтажної піни, не доводячи її щонайменше на 15 мм до краю коробки.
- Ущільнити сполучення між вікнами за допомогою силікону.
- a, б) Прибити маскувальні бляшки (2) присуваючи їх щільно до укосу стіни,
в) Прикласти і прикрутити демонтовані раніше профілі, які становлять обшивку коробки.
- a) Прикласти і прибити до коробки накладку з алюмінієвої бляхи (3),
б) Утеплити простір між вікнами мінеральною ватою.
- a) Встановити проміжний елемент коміра (4) і прибити його цвяхами до боків коробки,
б) Встановити і прикрутити до коробки дахового вікна профіль обшивки низу коробки.
- a) Встановити бокові елементи коміра (5) і підрізати їх на довжину звісу даху,
б) Прикріпити бокові елементи коміра до лат за допомогою смужок з бляхи.
- a) Вирізати шаблон для підрізання дошки - обшивки торців даху відповідно до кута нахилу даху,
б) Накреслити форму по шаблону на монтажних дошках,
в) Вирізати дошки по накресленій формі,
г) Прибити дошку до конструкції даху, щільно присуваючи її до карнизного вікна
- a) Вирізати шаблон для підрізання бляхи обшивки дошки і накреслити форму на бляхах (6),
б) Вирізати бляхи згідно накресленої форми,
в) Прибити бляхи до дошок.
- Укоротити профілі (7) на довжину звісу даху, а потім встановити їх і прикрутити до дошок.
- Встановити на дахове вікно два бокові і верхній елемент коміра і профілі обшивки коробки згідно з інструкцією до монтажу коміра. Укласти покриття даху довкола вікна і вставити віконну раму в коробку дахового вікна згідно з інструкцією до монтажу вікна.

Виробник запевняє гарантію при умові дотримання цієї інструкції під час монтажу вікна!

- Pripravte otvor v lomenej stene s rozmerom h + 15 cm od bodu pretnutia hornej plochy lát so zvislou liniou vyznačujúcou vnútorný okraj rámu lomeného okna. Zvislá línia musí prebiehať vo vzdialenosti min. 16 cm od vonkajšieho okraja lomenej steny.
- Namontujte strešné okno tak, aby zárez pod špaletu v dolnej časti rámu strešného okna bol kolmo s prijatou hĺbkou osadenia lomeného okna.
- a) Priskrutkujte drevenú lištu (1) k hornej časti rámu zvislého okna, dbajúc na jej symetrické uloženie na ráme.
b) Priskrutkujte k bokom rámu 4 montážne spojky.
c) Zdemontujte krycie hliníkové profily rámu.
- a) Vložte lomené okno do otvoru, a podbijaním drevenými klinmi dosuňte okno s lištou (1) do zárezu v dolnom ráme strešného okna
b) Nastavte okno do kolmej polohy, a vyrovnajte za pomoci drevených klinov so strešným oknom.
c) Primontujte okno pomocou montážnych spojok.
- Utesnite okno medzi múrom a rámom použitím montážnej (PUR) peny. Zachovajte vzdialenosť min. 15 mm medzi tesniacim materiálom a okrajom rámu.
- Utesnite spoj medzi oknami použitím silikónového tmelu.
- a, b) Pribite maskovacie plechy (2) prisúvajúč ich k špalete múru.
c) Primontujte skôr zdemontované kryjúce profily rámu.
- a) Priložte a pribite k rámu hliníkový profil (3)
b) Zateplite minerálnou vlnou priestor medzi oknami.
- a) Založte spájajúcu časť lemovania (4) a pribite ho klincami k bokom rámu.
b) Založte a priskrutkujte k rámu strešného okna, profil kryjúci dolnú časť rámu.
- a) Založte bočné elementy lemovania (5) a prirežte ich na dĺžku okapu.
c) Pripievte bočné elementy lemovania k latám, použitím páskov z plechu.
- a) Vystrihnite šablónu na vrezanie dosky, podľa sklonu strechy.
b) Vyznačte tvar rezu podľa šablóny na montážne dosky.
d) Vyrežte podľa naznačeného tvaru.
f) Pribite dosku na konštrukciu strechy, prisúvajúč ju k lomenému oknu.
- a) Vystrihnite šablónu k prirezaniu plechu kryjúceho dosku, a prenesť tvar na plechy.
b) Vystrihnite plechy podľa naznačeného tvaru.
d) Pribite plechy k doskám.
- Skráťte profily (7) na dĺžku okapu, priložte ich a priskrutkujte k doskám.
- Založte dva bočné a jeden horný element lemovania, profily kryjúce rám podľa návodu k montáži lemovania. Uložte strešnú krytinu a založte kridlo do okna podľa návodu k montáži okna.

Podmienkou obdržania záruky je montáž okna v zhode s návodom !

- Prepare the opening in the wall with h+15cm from the point crossing of the upper plane of batten with the vertical line marking inner edge of the frame of the L window. Vertical line must run in the minimum distance of 16 cm from the exterior edge of the wall.
- Install the L window in a way, where lining the groove underneath lining in the bottom part of the frame is aligned with the set depth of the window.
- a) Attach the wooden holding at the top part of the vertical window frame, making sure it is placed symmetrically.
b) Attach to the sides of frame 4 brackets
c) Disassemble aluminium profiles from the frame.
- a) Place the L window in the opening using the wedge slide the window along with the molding (1) to the groove in the bottom part of the frame of the roof window.
b) Level the window, than align using wedge to the roof window.
c) Install the window using brackets.
- Insulate the gap between window and the wall.
- Insulate the gaps between windows using silicone.
- a, b) Nail the metal covers (2) aligning them with the lining of the wall.
c) Install previously disassembled metal profiles, covering the frame.
- a) Place the metal cover and nail it to the sides of frame (3).
b) insulate the space between the windows with the mineral fibre.
- a) Place the flashing (4) and nail it to the sides of frame.
b) Screw in to the window frame lower frame cover profile.
- a) Place the side elements of flashing (5) and cut it to the length of eaves.
b) Attach the side elements of using metal strips.
- a) Cut out the templet needed to cut the board according to the scope of the roof.
b) Mark the angles on installation boards
c) cut
d) Nail board mark the constructing elements of the roof, sliding it to the L window.
- a) Cut out the templet for cutting metal elements covering the board and trace it on the sheet.
b) Cut the metal accordingly
c) Nail metal shapes to the boards.
- Cut the length of the profile (7) to the length of eaves, than put it in place and secure it with screws.
- Position in place two side and one top element of the flashing and the elements covering the frame, according to the flashing fitting instruction. Put in place roofing material and install the sash according to the window fitting instruction.

Condition of guarantee service is installation according to the fitting instruction!

- Lag åpning i veggen tilsvarende høyden + 15 cm, fra krysningspunktet mellom overkant av taklekten og den vertikale linjen som markerer innvendig side på karmen til fasadevinduet. Fasadevinduet må være montert minst 16 cm fra ytterkant på veggen til innerkant vindu.
- Sett inn takvinduet på en måte, hvor foringsporet under foringen i underkarmen er justert med den satte dybden på veggen.
- (a) Skru på koblingsstykket (1) på toppen av den vertikale vinduskarmen. Sjekk at den er plassert symmetrisk.
b) Skru på 4 festebraketter på sidekarmene.
- a) Plasser fasadevinduet i åpningen, og bruk kiler som vinduet skliр på til koblingsbeslaget (1) treffer sporet i bunnskarmen av takvinduet.
b) Juster fasadevinduet med kiler, og sammenlign plassering med takvinduet.
c) Monter fasadevinduet ved å bruke festebrakettene på sidekarmene.
- Isoler åpningen mellom vinduet og veggen med skum. Behold en avstand på 15 mm mellom skum og karmhjørne (se bilde).
- Isoler åpningen mellom vinduene ved å bruke silikon.
- a, b) Monter aluminiumsbeslagene på sidene (2), og juster dem mot vegglivet.
c) Skru fast aluminiumsbeslagene som dekker karmene.
- a) Sett på aluminiumsbeslaget over (3) og fest det til sidekarmene.
b) Isoler avstanden mellom vinduene med isolasjon.
- a) Sett på innedekningen (4), og fest den til sidekarmene.
b) Skru fast innedekningen i underkarmen på fasadevinduet.
- a) Sett på sideinnedekningene (5) og kutt dem ved riktig lengde.
b) Fest sideinnedekningene med metall strips.
- a) Klipp til malen som trengs for å kappe bordet til riktig takvinkel.
b) Marker takvinkelen på bordet.
c) Skjær.
d) Fest det skråskjærte bordet mot taket, ved å skli det inntil fasadevinduet.
- a) Klipp til malen som trengs for å klippe metallbeslaget som skal dekke bordet. Legg malen på metallbeslaget og merk av (6).
b) Klipp beslaget nøyaktig.
c) Fest det tilpassede beslaget til bordet.
- Klipp til lengden på profilen, sett den på plass og fest den med skruer.
- Sett på plass sidebeslagene og toppbeslaget til innedekningen som dekker karmen på takvinduet. Følg monteringsanvisningen for innedekning. Legg på plass takmaterialet og sett inn rammen etter bruksanvisning på vinduet.

Vår garanti forutsetter korrekt montering og bruk av vinduet.

- Okno kolankowe standardowo można zespać z oknami montowanymi w połaci dachu o nachyleniu $15^\circ \div 55^\circ$.
Otwór montażowy w ścianie kolankowej ma spełniać następujące warunki:
– szerokość otworu powinna być większa od szerokości okna kolankowego $2 \div 3$ cm.
– odległość od górnej płaszczyzny lat do dolnej krawędzi otworu mierzona wzdłuż linii pionowej położonej min. 16 cm od zewnętrznej krawędzi ściany, powinna wynosić:
 - wysokość okna kolankowego $h + 15$ cm dla kołnierza EUN, lub
 - wysokość okna kolankowego $h + 18$ cm dla kołnierza EUV.
- Zamontować okno dachowe tak aby wyznaczona wcześniej linia pionowa przebiegała przez rowek szpalety w dolnej części ościeżnicy okna dachowego.
Montaż okna dachowego należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją znajdującą się w jego opakowaniu.
- a) Przykręcić drewnianą listwę (1) do górnej części ościeżnicy okna pionowego, zwracając uwagę na symetryczne położenie jej na ościeżnicy,
b) Przykręcić do boków ościeżnicy 4 płaskowniki montażowe,
c) Zdemontować profile aluminiowe kryjące ościeżnicę.
- a) Wstawić okno kolankowe w otwór i podbijając na klinach drewnianych dosunąć okno z listwą (1) do rowka w dolnej ościeżnicy okna dachowego,
b) Ustawić okno w pionie, a następnie wyrównać go klinami drewnianymi z oknem dachowym,
c) Zamontować okno za pomocą płaskowników montażowych.
- Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą okna kolankowego uszczelnić pianką montażową. Zachować odległość min. 15mm między materiałem uszczelniającym, a zewnętrzną krawędzią ościeżnicy.
- Uszczelnić połączenie między oknami stosując silikon.
- a,b) Przybić blaszki maskujące (2) dosuwając je do szpalety muru,
c) Nałożyć i przykręcić zdemontowane wcześniej profile kryjące ościeżnicę.
- a) Nałożyć i przybić do ościeżnicy nakładkę z blachy aluminiowej (3),
b) Ocieplić wełną mineralną przestrzeń pomiędzy oknami.
- a) Złożyć kołnierz zespalający (4) i przybić go gwoździami do boków ościeżnicy,
b) Złożyć i przykręcić do ościeżnicy okna dachowego profil kryjący dół ościeżnicy.
- a) Złożyć boczne elementy kołnierza (5) i dociąć je na długość okapu,
b) Przymocować boczne elementy kołnierza do lat stosując paski z blachy.
- a) Wyciąć szablon do przycięcia desek zgodnie z kątem nachylenia dachu,
b) Odwzorować szablon na deskach montażowych,
c) Wyciąć odwzorowany kształt,
d) Przybić deski do konstrukcji dachu, dosuwając je do okna kolankowego
- a) Wyciąć szablon do przycinania blachy kryjącej deskę i odwzorować kształt na blachach (6),
b) Wyciąć blachy według odwzorowanego kształtu i skrócić na długość okapu,

- Przybić blachy do krawędzi desek.
d) Przykręcić blachy w miejscu fabrycznie wytłoczonych gniazd.
- Skrócić profile (7) na długość okapu, a następnie założyć je i przykręcić do desek.
- Zamontować nad oknem rynienkę odwadniającą (10) zgodnie z instrukcją montażu okna. Złożyć dwa boczne elementy kołnierza (8), element górny (9), oraz profile kryjące ościeżnicę. Złożyć pokrycie dachowe oraz wstawić skrzydło zgodnie z instrukcją montażu okna.

Warunkiem otrzymania gwarancji jest zamontowanie okna zgodnie z instrukcją!

- Il posizionamento corretto della finestra ad angolo si ottiene come segue: la finestra da tetto va collocata con la base esterna del telaio a $h + 15$ cm dalla finestra inferiore, mentre l'interno del telaio inferiore deve essere ad almeno 16 cm dal filo muro esterno.
- a) Avvitare il listello di legno (1) alla parte superiore del telaio della finestra verticale
b) Avvitare ai lati del telaio 4 squadrette di montaggio
c) Smontare i profili di alluminio che coprono il telaio
- a) Posare la finestra d'angolo nel foro avvicinando la finestra con il listello alla scanalatura (1) nella parte inferiore del telaio della finestra da tetto.
b) Collocare la finestra in modo verticale e dopo congiungere con la finestra da tetto
c) Fissare la finestra con le squadrette di montaggio
- Sigillare la fessura fra muro e telaio utilizzare la schiuma di montaggio.
Rispettare una distanza min. 15 tra esterno bordo di telaio e un materiale per trappare.
- Tappare usando silicone.
- a, b) Fissare le lamelle (2) avvicinandole alla spalla del muro.
d) Posare ed avvitare i profili che coprono il telaio smontate in precedenza.
- a) Posare e fissare al telaio le lamelle in alluminio (3)
b) Isolare termicamente con lana minerale lo spacio tra le finestre.
- a) Mettere il raccordo e fissare con i chiodi ai lati del telaio
c) Posare e fissare al telaio della finestra il profilo che copre la parte inferiore del telaio.
- a) Posare gli elementi laterali di raccordo (5) e tagliarli a misura
b) Fissare gli elementi laterali di raccordo ai correnti usando i profili di lamiera
- a) Ritagliare lo stampo per la sagoma affinché sia in armonia con la pendenza di tetto
b) Mettere lo stampo sulle tavole di legno
c) Ritagliare la sagoma
d) Fissare la tavola alla costruzione del tetto avvicinando la stessa alla finestra d'angolo.
- a) Ritagliare lo stampo per il taglio della lamiera che copre l'asse e segnare la forma sulle lamiere (6)
b) Ritagliare le lamiere secondo la sagoma
c) fissare le lamiere alle assi
- Raccordare i profili (7) secondo una lunghezza di gronda e dopo fissare alla tavola di legno
- Fissare due elementi laterali di raccordo e un elemento superiore anche i profili che coprono il telaio secondo le istruzioni di montaggio del raccordo.

Mettere la copertura di tetto e fissare il battente della finestra come da istruzioni di montaggio.
Per ottenere la garanzia bisogna installare la finestra secondo le istruzioni.